


ADVANCED FUNCTIONS

- To access the advanced functions, use the following procedure:
 - Starting from any view screen, press **OK**. If the password protection is disabled (factory default, password = 0000), the display jumps directly to point 4, otherwise it will show **PASS** to inform that the access code must be entered first.
 - Release the key. The display now waits for the password and indicates 0000. The single digits are flashing sequentially. Pressing **OK** while a digit is flashing, that digit is incremented. Waiting some seconds, the selection moves to the next digit. After having entered the right password code, press **OK** to confirm.
 - If the entered password is wrong, the display shows **PAS Er** and goes back to normal viewing. If instead the code is correct, it proceeds to next point.

FUNZIONI AVANZATE

- Per accedere alle funzioni avanzate utilizzare la seguente procedura:
 - Partendo da una qualsiasi visualizzazione, premere **OK**. Se la protezione da password è disattivata (default di fabbrica, password = 0000) il display salta direttamente al punto 4, altrimenti indica **PASS** per evidenziare la necessità di inserire la password.
 - Rilasciare il tasto. Il display ora attende l'inserimento della password e indica 0000. Le singole cifre lampeggiano a rotazione. Premendo **OK** mentre una cifra sta lampeggiando, essa viene incrementata. Attendendo qualche secondo, la cifra successiva inizia a lampeggiare. Dopo avere inserito la password premere il tasto **OK** per confermare.
 - Se la password inserita non è corretta il display mostra **PAS Er** e torna alla visualizzazione normale. Se invece è corretta, si passa al punto successivo.

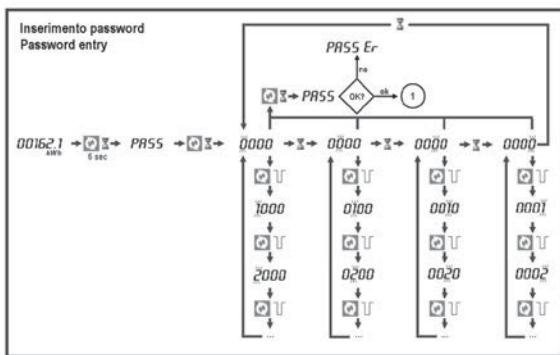


- The display shows the first item of the following list. To move through the list, click **OK**
 - **CLEAR P** = clearing of partial energy meters
 - **CLEAR h** = clearing of partial hour counter (if enabled)
 - **CLEAR d** = clearing of max demand values (if enabled)
 - **SETUP** = parameter programming (setup)
 - **INFO** = revision and checksum of internal software
 - **--ESC--** = returns to normal operation
- To select a function, press **OK** while the required function is displayed.
- If the key is not pressed for 60 consecutive seconds, the display goes back automatically to normal operation.
- Il display indica la prima delle scelte nella seguente lista. Per passare da una scelta alla successiva premere **OK**
 - **CLEAR P** = azzeramento contatori di energia parziali
 - **CLEAR h** = azzeramento contatore parziale (se abilitato)
 - **CLEAR d** = azzeramento max demand (se abilitato)
 - **SETUP** = programmazione parametri
 - **INFO** = revisione software e checksum interno
 - **--ESC--** = ritorno al funzionamento normale
- Per selezionare una funzione premere **OK** mentre viene visualizzata la funzione richiesta.
- Se non vengono premuti tasti per 60 secondi l'apparecchio ritorna automaticamente al funzionamento normale.

LOST OR FORGOTTEN PASSWORD

If password is lost or forgotten, after three consecutive faulty attempts to enter the password, the display shows a 6-digit unlock code. Contact Lovato Electric Customer Service (Email: service@LovatoElectric.com) reporting this unlock code. The right password will be provided. The user is then free to change setting, if need be, in the usual way (parameter P.01).

PASSWORD DIMENTICATA O PERSA

Se la password viene dimenticata o persa, dopo tre tentativi consecutivi di inserimento password non corretta, il display visualizza un codice di sblocco di 6 cifre. Contattare l'ufficio Customer Service Lovato Electric (e-mail: service@LovatoElectric.com) comunicando il codice di sblocco. Verrà restituita la password per l'accesso. L'utente è poi libero di re-impostarla a piacimento (tramite il parametro P.01).

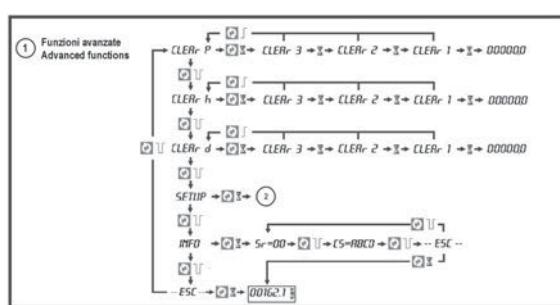


PARAMETER SETTING (SETUP)

- While display is showing **SETUP**, press **OK**.
- The display shows the first parameter code **P-01**.
- Short-click to move to next parameters **P-02**, **P-03**..., etc use **OK**.
- When the display indicates the code of the parameter that needs to be modified, press **OK**.
 - If it is a numeric parameter (password, thresholds, delays), the display shows its current value. The single digits are flashing sequentially. Pushing **OK** while a digit is flashing, that digit is incremented. Waiting some seconds, the selection moves to the next digit.
 - If instead, the parameter provides selection among different functions (e.g. output functions, measurement etc), by pressing **OK**, it is possible to sequentially select the required one.
 - Confirm with **OK** to go back to parameter code selection.
- After the last parameter code, the display shows **--ESC--**. By pressing key **OK** in that moment, parameters are saved and the system goes back to normal operation.

IMPOSTAZIONE PARAMETRI (SETUP)

- Con il display che indica **SETUP**, premere **OK**.
- Il display indica il codice del primo parametro **P-01**.
- Per selezionare i parametri successivi **P-02**, **P-03**... usare **OK**.
- Quando il display indica il codice del parametro che si desidera modificare, premere **OK**.
 - Se si tratta di un parametro numerico (password, soglie, ritardi), il display indica il valore attuale dell'impostazione del parametro. Le singole cifre lampeggiano a rotazione. Premendo **OK** mentre una cifra sta lampeggiando, essa viene incrementata. Attendendo, comincia a lampeggiare la cifra successiva.
 - Se invece il parametro prevede la scelta fra diverse opzioni (funzione uscita, misura) premendo **OK** si può selezionare a rotazione la funzione voluta.
 - Confermando con **OK** si può tornare alla selezione parametri.
- Dopo l'ultimo codice parametro il display visualizza **--ESC--**. Premendo il tasto **OK** in questo momento, i parametri vengono salvati e si torna al funzionamento normale.

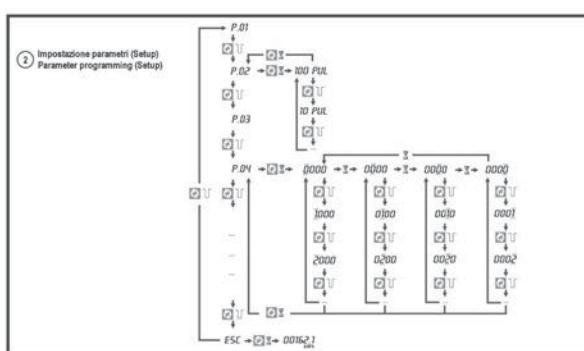

SETUP PARAMETER TABLE

Code	Description	Default	Range
P-01	Password	0000	0000 - 9999
P-02	Output function	10 PUL /	1000 PUL - 100 PUL - kWh 10 PUL - 1 PUL - THR
P-03	Threshold measure	1 = kW	01=kW - 02=kvar - 03=V 04=A - 05=Fr - 06=kWh Part 07=h Part - 08 kW demand
P-04	ON threshold	100.00	0.00 - 999.99
P-05	ON delay	5 sec	0 - 9999 sec
P-06	OFF threshold	50.00	0.00 - 999.99
P-07	OFF delay	5 sec	0 - 9999 sec
P-08	Hour counter enable	OFF	OFF-ON-THR
P-09	Enable demand measures	OFF	OFF-ON

P-01 – If set to 0000 (default), the password protection is disabled.

P-02 – Defines the function of the static output from the following list:

1000 PUL ...1 PUL - Static outputs operates as a pulse emitter for active energy count. These selections define the number of pulses sent for every kWh.

THR - The static output becomes an alarm threshold for maximum or minimum limit, depending on values programmed in P-04 and P-06.

If P-04 > P-06, then output activates when the measure defined by P-03 is higher than P-04, end

de-activates when its value becomes less than P-06 (maximum limit with hysteresis).

If P-04 < P-06, then output activates when the measure defined by P-03 is lower than P-04, end activates when its value becomes higher than P-06 (minimum limit with hysteresis).

P-03 – Selection of measurement to compare with thresholds.

P-04 and P-05 – Threshold and delay for output activation. Note: the measurements are updated every second, that means that this delay variation is in the range of 0 to + 1 second.

P-06 and P-07 – Threshold and delay for output de-activation.

P-08 – Defines the hour counter operation:

OFF – Hour counter disabled. It is not shown on the display.

ON – The hour counter is incremented as long as the energy meter is supplied.

THR – The hour counter is incremented as long as the threshold defined with previous parameter (P-02, P-03, P-04 e P-05) is active.

P-09 – Enable of calculation and visualization of active energy demand and max demand.

TABELLA PARAMETRI DI SETUP

Codice	Descrizione	Default	Range
P-01	Password	0000	0000 - 9999
P-02	Scelta funzione uscita	10 PUL /	1000 PUL - 100 PUL - kWh 10 PUL - 1 PUL - THR
P-03	Misura per soglia	1 = kW	01=kW - 02=kvar - 03=V 04=A - 05=Fr - 06=kWh Part 07=h Part - 08 kW demand
P-04	Soglia ON	100.00	0.00 - 999.99
P-05	Ritardo soglia ON	5 sec.	0 - 9999 sec.
P-06	Soglia OFF	50.00	0.00 - 999.99
P-07	Ritardo soglia OFF	5 sec.	0 - 9999 sec.
P-08	Abilitazione contaore	OFF	OFF-ON-THR
P-09	Abilitazione misure demand	OFF	OFF-ON

P-01 – Se impostato a 0000 (default) la protezione da password è disabilitata.

P-02 – Definisce la funzione dell'uscita statica programmabile:

1000 PUL ...1 PUL – L'uscita statica funziona come emettitore di impulsi per il conteggio dell'energia attiva. Con queste selezioni si definisce il numero di impulsi per per ogni kWh.

THR – programma l'uscita come soglia di allarme di massima oppure di minima, a seconda dei valori impostati in P-04 e P-06.

Se P-04 > P-06, allora l'uscita si attiva con la misura di P-03 > P-04, e si disattiva quando ritorna ad essere < P-06 (funzione di soglia massima con isteresi).

Se P-04 < P-06, allora l'uscita si attiva con la misura di P-03 < P-04, e si disattiva quando ritorna ad essere > P-06 (funzione di soglia minima con isteresi).

P-03 – Selezione misura alla quale vengono applicate le soglie.

P-04 e P-05 – Soglia e relativo ritardo per attivazione uscita. Nota: le misure vengono aggiornate ed integrate 1 volta al secondo, quindi questo ritardo ha una variabilità da 0 a + 1 secondo.

P-06 e P-07 – Come sopra, per disattivazione uscita.

P-08 – Definisce il funzionamento del contaore:

OFF – Contaore disabilitato, non viene visualizzato.


ON – Il contaore si incrementa fintanto che l'energy meter è alimentato.

THR – Il contaore si incrementa fintanto che la soglia definita con i parametri precedenti (P-02, P-03, P-04 e P-05) è attivata.

P-09 – Abilitazione misura e visualizzazione potenza attiva integrata attuale e massima (max demand).

MECHANICAL DIMENSIONS

DIMENSIONI MECCANICHE

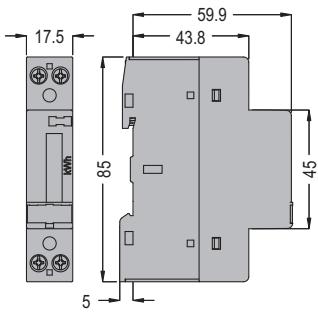

WIRING DIAGRAMS

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

